

---

## Ein- und Ausstiegshilfe der Sitzlängsverstellung ohne Funktion

---

Themen-Nummer	LI91.10-P-039350
Version	7
Konstruktionsgruppe	91.10 Vordersitze
Stand	19.02.2007
Gültigkeit	Typ 164 , 171, 203, 209, 211, 219, 230, 251
Änderungsgrund	Einsatzdatum BR 164, 251 detailliert

---

### Beanstandung:

Kunde bemängelt das Fehlen der Sitzlängsverstellung als Ein- und Ausstiegshilfe.

Die Bewegung der Lenksäule zum besseren Ein- und Aussteigen erfolgt, allerdings ohne Sitzlängsverstellung.

### Ursache:

Ursache 1:

Bei Fahrzeugen produziert bis 1.6.2005 kann ein nachträgliches Erneuern des Kombiinstrumentes dazu führen, dass im Anschluss die Sitzlängsverstellung als Ein- und Ausstiegshilfe des Sitzes außer Betrieb ist.

Ursache 2:

Bei Fahrzeugen produziert ab 1.6.2005 (Code 806) ist die Sitzlängsverstellung als Ein- und Ausstiegshilfe des Sitzes aufgrund technischer Änderungen aus der Serie entfallen. Der Kunde kann diese auch nicht mehr bestellen.

Ausgenommen sind die BR 164 und BR 251. Hier ist die Funktion seit Januar 2006 aus der Serie entfallen.

### Abhilfe:

<title>+ </title>

Abhilfe zu Ursache 1:

Bei Fahrzeugen mit einem Produktionsdatum bis 1.6.2005 ist folgendermaßen vorzugehen:

Hinweis: Sitzsteuergerät programmierbar mit DAS Release 07/2006.

### Typ 209:

Steuergeräte mit den folgenden Teilenummern sind durch das Sitzsteuergerät mit der Teilenummer A 211 870 46 26 zu ersetzen, über DAS zu programmieren und zu codieren:

- A 203 820 15 26

- A 211 820 01 26

- A 211 820 40 85

Bei Steuergeräten mit den folgenden Teilenummern ist das Steuergerät nur zu programmieren und zu codieren:

- A 211 820 89 85

---

- A 211 870 17 26

- A 211 870 46 26

**Hinweis:** Bei Fahrzeugen bis 03/2004 können die Steuergeräte nicht programmiert werden. **Mögliche Vorgehensweise:** Das Steuergerät muss in ein Fahrzeug des Typs 203 ab 08/2003 oder 211 eingebaute und programmiert werden. Nach dem Rückbau des Steuergeräts in das ursprüngliche Fahrzeug, ist dieses zu codieren.

## Typ 211:

Steuergeräte mit den folgenden Teilenummern sind durch das Steuergerät A 211 870 46 26 zu ersetzen, über DAS zu programmieren und zu codieren:

- A 203 820 15 26

- A 211 820 01 26

- A 211 820 40 85

Bei Steuergeräten mit den folgenden Teilenummern ist das Steuergerät nur zu programmieren und zu codieren:

- A 211 820 11 85

- A 211 820 85 85

- A 211 870 05 26

- A 211 870 49 26

## Typ 203:

Ist ein Zentrales Gateway (ZGW, ab 08/2003) eingebaut, ist folgendermaßen vorzugehen:

Steuergeräte mit den folgenden Teilenummern sind durch das Sitzsteuergerät mit der Teilenummer A 211 870 46 26 zu ersetzen, über DAS zu programmieren und zu codieren.

- A 203 820 15 26

- A 211 820 01 26

- A 211 820 40 85

Bei Steuergeräten mit den folgenden Teilenummern ist das Steuergerät nur zu programmieren und zu codieren:

- A 211 820 11 85

- A 211 820 85 85

- A 211 870 05 26

- A 211 870 49 26

Ist kein ZGW eingebaut, dann ist bei den Steuergeräten mit folgenden Teilenummern nur das Sitzsteuergerät mit der Teilenummer A 211 870 46 26 zu ersetzen.

- A 203 820 15 26

- A 211 820 01 26

- A 211 820 40 85

Bei Steuergeräten mit den folgenden Teilenummern ist das Steuergerät zu programmieren und zu codieren.

- A 211 820 11 85
- A 211 820 85 85
- A 211 870 05 26
- A 211 870 49 26

**Typ 219, 164, 171, 251:**

Bei Steuergeräten mit den folgenden Teilenummern ist das Steuergerät zu programmieren und zu codieren.

- A 211 820 11 85
- A 211 820 85 85
- A 211 870 05 26
- A 211 870 49 26

Hinweis: Fahrzeuge der BR 164 und BR 251, die bis Januar 2006 produziert wurden, verfügen noch über die Ein- und Ausstiegshilfe. Bei Fahrzeugen produziert ab Januar 2006 ist diese Funktion hinsichtlich der Sitzlängsverstellung aus der Serie entfallen.

**Typ 230:**

Steuergeräte mit den folgenden Teilenummern sind durch das Steuergerät mit der Teilenummer A 230 820 60 26 oder mit der Teilenummer A 230 820 61 26 zu ersetzen und über DAS zu codieren.

- A 230 820 05 26
- A 230 820 06 26
- A 230 820 32 26
- A 230 820 33 26
- A 230 820 43 26
- A 230 820 44 26

Bei der Teilenummer A230 820 61/ 60 26 ist das Sitzsteuergerät über DAS zu codieren.

Wird das Steuergerät ersetzt, ist der Schadensschlüssel 54201 zu verwenden.

**Abhilfe zu Ursache 2:**

Bei Fahrzeugen produziert ab dem 1.6.2005 (Code 806) gibt es keine Ein- und Ausstiegshilfe (Easy Entry Funktion) mehr. Es sind keine Steuergeräte zu ersetzen.

Es handelt sich hierbei um den aktuellen Serienstand.

Siehe Service-Informationen in WIS: Gruppe 54.30

**Symptome**

Aufbau / Sitz / Sitzeinstellung / Funktionsfehler

<b>Arbeitswerte</b>				
Arb.-Nr.	Arbeitstext	Zeit	Schadensschlüssel	Hinweis
			54201	

<b>Gültigkeit</b>					
Fahrzeug	Motor	Getriebe	Aggregat1	Aggregat2	Aggregat3
C-Klasse 203	*	*	*	*	*
CLK 209	*	*	*	*	*
CLS 219	*	*	*	*	*
E-Klasse 211	*	*	*	*	*
GL 164	*	*	*	*	*
M-Klasse 164	*	*	*	*	*
SL 230	*	*	*	*	*
SLK 171	*	*	*	*	*